

鉛バッテリー出力が弱くなった場合の対処方法



① マイナスの精密ドライバー等を使い、シールをはがします。




② プラスの精密ドライバーにて、両サイドのボルトを外します。



③ プラスドライバーにて、ケーブルの取付ボルトを外します。




④ マイナスの精密ドライバーで、上カバーを外します。

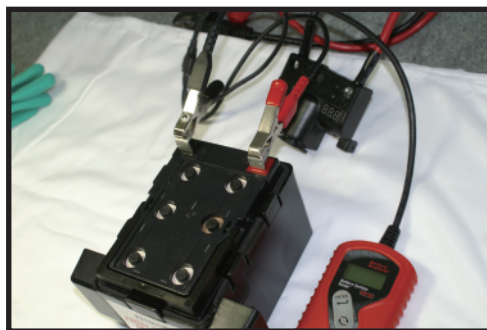

⑤ CCA測定器でCCAを測ります。ゼロCCAは復活できない可能性があります。



⑥ 6個すべてのゴムキャップを外します。

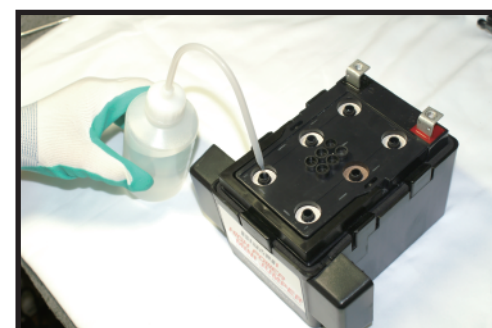

⑦ 各穴にバッテリー強化液を約10ccずつ注入します。



⑧ キャップは外したまま、パルス充電器にて24～48時間充電します。



⑨ CCAを測ります。300CCA以上あれば復活完了です。(250CCA以上あれば、使用は可能です)

⑩ 上カバーは両面テープ等で固定し戻します。その他は手順を逆にして戻して下さい。